


## TES会中部支部 第136回クレーム事例勉強会

検討年月日	2019/10/18		Cグループ						
品名(拡大写真)	ダンガリー調の青色ニットプルオーバー								
 中国製	組成	取扱い 絵表示 (新表示)	140	220	320	440	530	620	710
	コットン 68%		141	210	310	430	520	621	711
ポリエステル 32%	142		200	300	445	510	610	712	
	130				435	500	611	700	
	131				420		600		
	132				410				
	110				425				
	100				415				
	ネット 無蛍光 中性						あて布 使用		
				国内用取扱い絵表示なし					
申し出クレーム内容	製品製造後、たて方向にスジが入っているのに気が付いた								
クリーニング処理法	なし(新品、未着用)								
グループ検討内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>①生地は丸編みニットである</li> <li>②生地製造時に編機の不良によりたて筋がついたと思われる</li> <li>③生機を後染めする際に、キズ箇所には正常部と同一に染料が乗らず、筋が入って見える</li> </ol>							拡大写真	
検査機関検討内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>①編地におけるたて筋なので、針か針床のキズにより糸の表面が毛羽立ち、見る角度によって光の反射が異なり、筋に見えると考え</li> <li>②筋の箇所を顕微鏡観察する</li> <li>③顕微鏡で拡大するとたて筋箇所に毛羽立ちが見える</li> </ol>							